

پایستاده های اندازه گیری دما: از جمله بهترین نسبت مورد نیاز برای اندازه گیری دما می باشد.

تغییر دما در طول دانه اندازه گیری دما، توجه به انبساط حرارتی ناشی از تغییر دما می باشد.


$$\Delta R = \alpha L_0 \Delta T$$

تغییر دما → طول اولیه → ضریب انبساط حرارتی

بدین روش کردن تغییرات طول، به راحتی می توان  $\Delta R$  را اندازه گیری کرد. تا این روش

غیر مستقیم از این خاصیت استفاده می کنیم:

پایه (ترمو متر دایج) (نوار دوقطبی) (Bimetallic-strip thermometer)

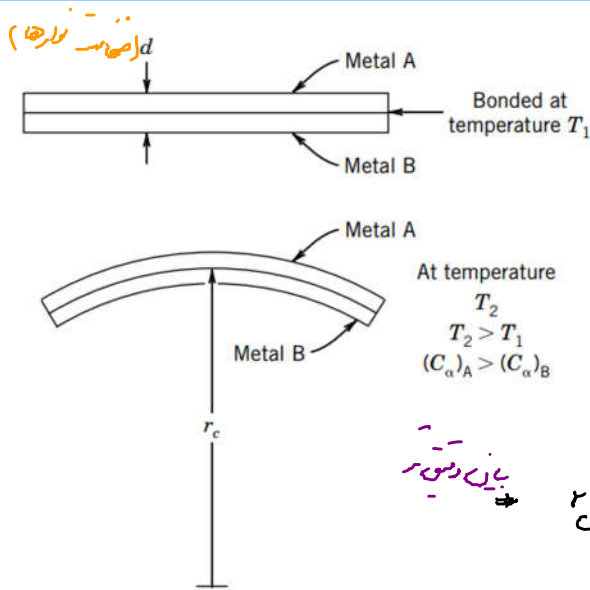

نیز دایج بر اساس انبساط متقابل عمل می کنند.

$$r_c \propto \frac{d}{[(C\alpha)_A - (C\alpha)_B](T_2 - T_1)}$$

تغییرات دما → ضخامت نوار → شعاع انحنا

$$r_c = \frac{[3(1+r_h)^2 + (1+r_h r_E)(r_E^2 + \frac{1}{r_h r_E})] d}{6(\alpha_1 - \alpha_2)(1+r_h)^2(T_2 - T_1)}$$

نسبت طول بحرانی (نسبت ضخامت نوار) و  $r_E = \frac{E_2}{E_1}$

End position changes with temperature



با آرایش  $\frac{1}{r_c}$  (تغییرات ضخامت d، آرایش  $\alpha_1 - \alpha_2$ ، و حاصلضرب دایج ترمومتری)

$$\alpha_1 = 16 \times 10^{-6} \frac{1}{C}$$


مؤلفه زینت

$$\alpha_2 = 0.02 \times 10^{-6} \frac{1}{C}$$

دو باره معمول در دایج های ترمومتری: آرایش از شکل دخی

نمای: علم نایب بر شعاع تقوید، آرایش، سازه در استاده

کاربرد: - بردهای دما، قطع جریان در مدارهای اتمی، ابررطوبت ها، ان ترمیستور

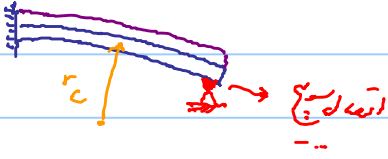

2) - رانج های دما حساس (Resistive Temperature Detectors : RTD)

- اساس کار رانج های دما حساس، تغییر مقاومت الکتریکی - اتمی عنصر دما حساس است

- این نوع رانج ها از فلزات (به خصوص خاص به من، نیکل و مس) و مواد نیمه هادی و اسیلید فلزات ساخته می شود

ترسیور (تطبیق اتمی حساس، نسبت دقت و دقت بالا) ساخته می شود

- یک نوع دسته بندی رانج های دما حساس، سنسورهای با ضریب دمای مثبت (Positive Temp. Coeff: PTC) به نام RTD می باشد

و با سنسورهای با ضریب دمای منفی (Negative Temp. Coeff: NTC) ساخته می شود

$$R = \rho \frac{l}{A}$$


$$\Delta R = R_0 (1 + \alpha (T - T_0) + \dots)$$

ضریب دمای مثبت، T


Electrical Resistivity for various materials at 20 °C

Material	Resistivity ( $\Omega \cdot m$ )	$\alpha = \text{Temp. Coeff. } (^\circ\text{C}^{-1})$
Silver	1.59 $\times 10^{-8}$	0.0038
Copper	1.68 $\times 10^{-8}$	0.0039
Gold	2.4 $\times 10^{-8}$	0.0034
Aluminum	2.65 $\times 10^{-8}$	0.00429
Tungsten	5.6 $\times 10^{-8}$	0.0045
Iron	9.71 $\times 10^{-8}$	0.005
Platinum	10.6 $\times 10^{-8}$	0.003927
Mercury	98 $\times 10^{-8}$	0.0009
Nichrome (Ni, Fe, Cr alloy)	100 $\times 10^{-8}$	0.0004
Constantan (Cu 60 ; Ni 40)	49 $\times 10^{-8}$	0.00001
Carbon* (graphite)	3-60 $\times 10^{-5}$	-0.0005
Germanium*	1-500 $\times 10^{-3}$	-0.05
Silicon*	0.1-60	...
Glass	1-10000 $\times 10^{-9}$	...
Hard rubber	1-100 $\times 10^{+13}$	...

ضریب دمای منفی

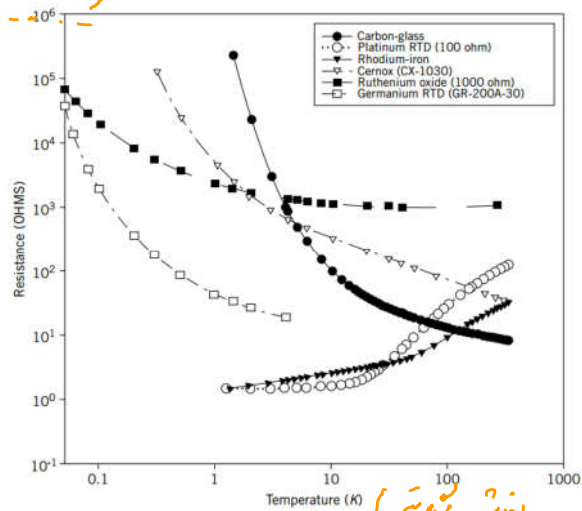


مواد نیمه هادی ها از NTC

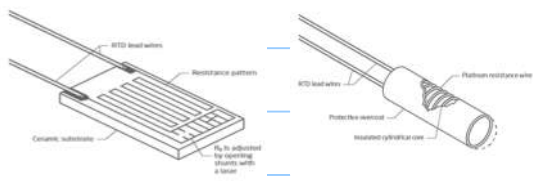

- این نوع سنسورها به صورت سیم، سیم پیچ، نوار و... ساخته می شوند

- در نمودار، هر فلز از منحنی برای اندازه گیری دما کار می‌کند؛ اما **پلاتین** به عنوان بهترین RTD ها بهره گرفته می‌شود. زیرا

این فلز دارای تعادلی شیمیایی بالا (مقاومت به خوردگی)، کمترین حساسیت به آلودگی و نقطه ذوب بالا، تغییرات خطی مقاومت در برابر دما، محدود به بی‌نیاز به نگهداری و وجود در خلوص بالا می‌باشد.

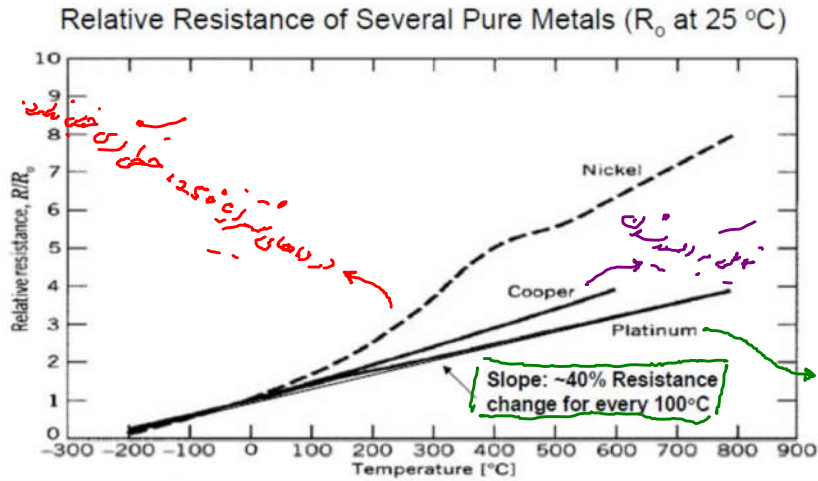

سند و فلز RTD در مدار عملی و مستقیم قرار می‌دهند.

از جمله معروفترین RTD ها، **PT-100** با مقاومت **100Ω** می‌باشد. (در RTD ها، هم مقاومت و هم حساسیت بسیار است)


برای حس کردن دما توسط این سیم‌های رابط با مقاومت **10Ω** می‌تواند دمای **PT-100** خطای معادل **2.6°C** ایجاد کند!



Glass Wire Wound Platinum RTD Elements



Industrial RTD Probes with Aluminum Protection Head

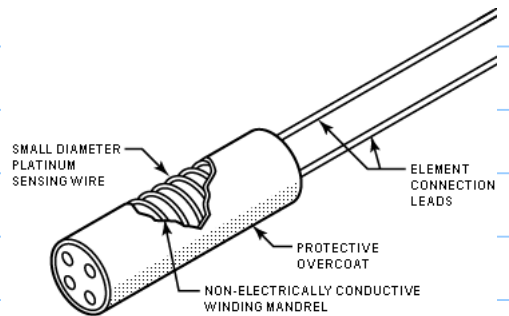

ترمیستورها (Thermistor) : در صورت RTD ها دقتی، از مواد نیمه هادی بر اساس فلزات ساخته می شوند.

در توان آن ها در اندازه های بسیار کوچک است.

که اگرچه توان آن ها از آن ها از نوع PTC هستند (یک سیلیسیم دی اکسید سیلیکات (silistox)) ، اما عمدتاً نوع NTC

آن ها مورد توجه است و با نوعی، در توان رانجه عمده تغییر مقاومت نسبت به دما را استوار در نظر گرفته اند.

$$R = R_0 \cdot e^{\beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

$R_0$  : مقاومت در دمای مرجع  
 $\beta$  : ثابت بلکمن  
 $T, T_0$  : دما در کلوین



$$3000 \text{ K} < \beta < 5000 \text{ K}$$

افت شدید مقاومت در دمای بالا و دایره کوچک

که اندازه های بزرگتری نسبت به آن ها (که در خود درج شده)

از جمله مزایای ترمیستورها، اندازه های کوچک، پاسخ سریع به تغییرات دما و مقاومت بالا در دماهای بسیار پایین (به عنوان مثال مقاومت

سیم های رانجه) می باشد.

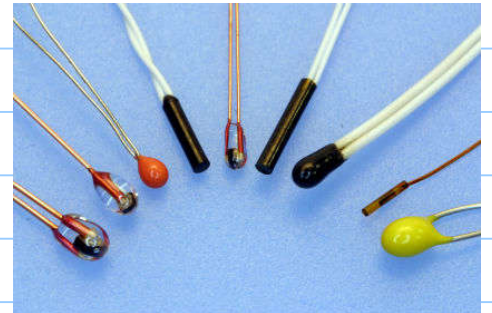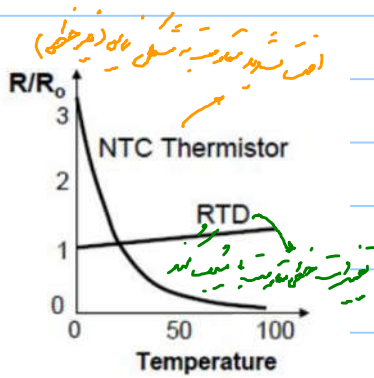


پ 3) ترموکوپل (Thermocouple) :

ترموکوپل یک سنسور دما است که از دو ماده رسانای غیر مشابه در تماس ردهای تشکیل شده است. اساس عملکرد

ترموکوپل ها اثر ترموالیترت سیب (Seebeck Effect) می باشد.

\* اثر سیب : اگر دو سیم نغزی غیر مشابه A و B در دماهای متفاوت  $T_1$  و  $T_2$  به یکدیگر متصل باشند

در بین نقاط اتصال اختلاف پتانسیل  $E$  تولید می شود که به معنای خسب ها و دمای  $T_1$  و  $T_2$  است.

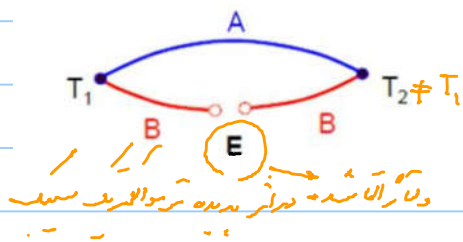

اثر سیب خود ناشی از دو پدیده ترموالیترت در دو نیمه های پلیر و تاسون است.

\* اثر پلیر (Peltier Effect) : زمانی که دو ماده یا خطی الکترون های آزاد متفاوت در دماهای مختلف

به یکدیگر متصل باشند، الکترون ها از ماده یا خطی الکترون های آزاد بیشتر به سمت خطی الکترون های آزاد کمتر


حرکت کرده و باعث ایجاد اختلاف پتانسیل می گردد که باعث خسب مواد (میزان الکترون های آزاد و سطح انرژی آن ها) و

دای سطح اتصال است. به این اختلاف پتانسیل، ولتاژ پلیر گفته می شود.  $(\Delta V = E_p(A,B)T)$

بیان دیگر: با عبور جریان الکتریکی از اتصال دو فلز، اتصال نتیجه جهت جریان عبوری گرم یا سرد می شود.

دین و ایند برکت پذیر است؛ به عبارتی با گرم کردن فلز


اتصال دو فلز، بین آن ها اختلاف پتانسیل دیده می شود:

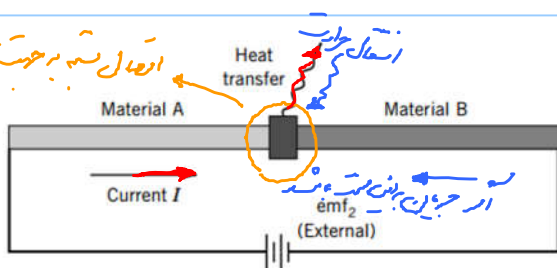

اتصال نتیجه جهت جریان عبوری گرم یا سرد می شود

پدیده تاسون (Thomson Effect) : دشار اختلاف دای در دوسر یک هادی هفون، ولتاژ می تولید شود که

این ولتاژ تاسون گفته می شود.  $(\Delta V = E_{\sigma}(T_1, T_2))$

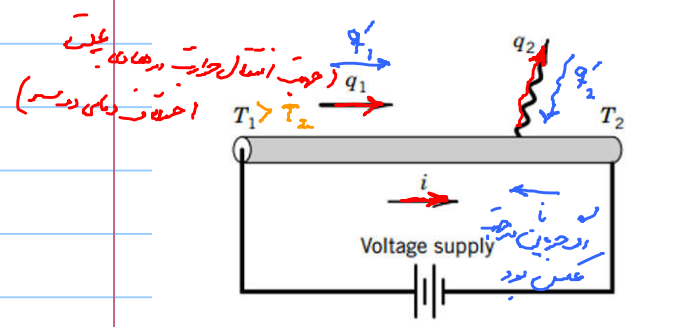

q1 Energy flow as a result of a temperature gradient  
q2 Heat transfer to maintain constant temperature



هر هادی طویل جریان دایلی اختلاف دما بین دو نقطه:

در صورتی که جریان الکتریکی در راستای هم جهت باشد، گرما می دهد.

در صورتی که جریان الکتریکی در راستای غیر هم جهت باشد، گرما می گیرد.

به بر مولیون باز گردیم؛ همگامی که در نقطه اتصال سردترین (T1 و T2) در دماهای مختلف قرار داده شود، در مدار باز

ولتاژ بر حسب (E) ایجاد می شود که تا حدی غیر خطی از دما می باشد.

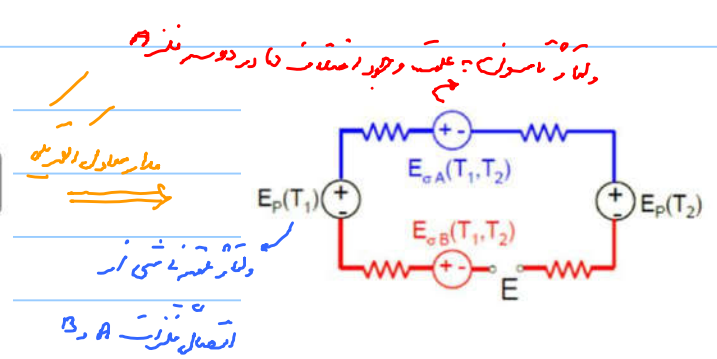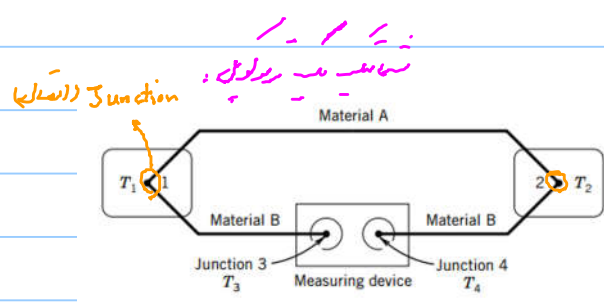

$$E = E_{\sigma B}(T_1, T_2) + E_p(T_1) - E_{\sigma A}(T_1, T_2) - E_p(T_2)$$

مادری که در آن به کار می آید ولتاژهای تولید شده به صورت مجزا اندازه گیری می شود. در این مشخص کردن مواد A و B در دماهای T1 و T2

- هدف ما این است که E و T1 را به صورتی که قابل حصول است؛
- در نظر گرفتن رابطه بین E و T2
- پیدا کردن رابطه بین E و T2

Temperature (°C)	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
0	0.000	0.050	0.101	0.151	0.202	0.253	0.303	0.354	0.405	0.451
10	0.507	0.558	0.609	0.660	0.711	0.762	0.814	0.865	0.916	0.968
20	1.019	1.071	1.122	1.174	1.226	1.277	1.329	1.381	1.433	1.485
30	1.537	1.589	1.641	1.693	1.745	1.797	1.849	1.902	1.954	2.006
40	2.059	2.111	2.164	2.216	2.269	2.322	2.374	2.427	2.480	2.532
50	2.585	2.638	2.691	2.744	2.797	2.850	2.903	2.956	3.009	3.062
60	3.116	3.169	3.222	3.275	3.329	3.382	3.436	3.489	3.543	3.596
70	3.650	3.703	3.757	3.810	3.864	3.918	3.971	4.025	4.079	4.133
80	4.187	4.240	4.294	4.348	4.402	4.456	4.510	4.564	4.618	4.672
90	4.726	4.781	4.835	4.889	4.943	4.997	5.052	5.106	5.160	5.215
100	5.269	5.323	5.378	5.432	5.487	5.541	5.595	5.650	5.705	5.759
110	5.814	5.868	5.923	5.977	6.032	6.087	6.141	6.196	6.251	6.306
120	6.360	6.415	6.470	6.525	6.579	6.634	6.689	6.744	6.799	6.854
130	6.909	6.964	7.019	7.074	7.129	7.184	7.239	7.294	7.349	7.404
140	7.459	7.514	7.569	7.624	7.679	7.734	7.789	7.844	7.900	7.955
150	8.010	8.065	8.120	8.175	8.231	8.286	8.341	8.396	8.452	8.507
160	8.562	8.618	8.673	8.728	8.783	8.839	8.894	8.949	9.005	9.060
170	9.117	9.226	9.337	9.448	9.560	9.672	9.784	9.896	10.008	10.113
180	10.169	10.279	10.389	10.499	10.609	10.719	10.829	10.939	11.049	11.159
190	11.210	11.320	11.430	11.540	11.650	11.760	11.870	11.980	12.090	12.200
200	12.250	12.360	12.470	12.580	12.690	12.800	12.910	13.020	13.130	13.240
210	13.350	13.460	13.570	13.680	13.790	13.900	14.010	14.120	14.230	14.340
220	14.450	14.560	14.670	14.780	14.890	15.000	15.110	15.220	15.330	15.440
230	15.550	15.660	15.770	15.880	15.990	16.100	16.210	16.320	16.430	16.540
240	16.650	16.760	16.870	16.980	17.090	17.200	17.310	17.420	17.530	17.640
250	17.750	17.860	17.970	18.080	18.190	18.300	18.410	18.520	18.630	18.740
260	18.850	18.960	19.070	19.180	19.290	19.400	19.510	19.620	19.730	19.840

The relationship between emf and temperature is presented in the form of a polynomial in temperature [10]

$$E = \sum_{i=1}^n a_i T^i$$

where E is in μV and T is in °C. Constants are provided below:

Thermocouple Type	Temperature Range	Constants
Type -210 to 760°C		$a_0 = 0.0000000000$
		$a_1 = 5.0381187813 \times 10^{-5}$
		$a_2 = 3.0475834033 \times 10^{-7}$
		$a_3 = -8.5683965720 \times 10^{-9}$
		$a_4 = 1.3228105295 \times 10^{-10}$
		$a_5 = -1.7052938337 \times 10^{-12}$
Type -210 to 0°C		$a_0 = 0.0000000000$
		$a_1 = 3.9748106364 \times 10^{-5}$
		$a_2 = 4.419443434 \times 10^{-7}$
		$a_3 = 1.1844523105 \times 10^{-8}$
		$a_4 = 2.0032973554 \times 10^{-10}$
		$a_5 = 3.0133019559 \times 10^{-12}$

مقادیر نسبت به یکدیگر در دماهای مختلف


نوع	مقادیر
کلسیم	-35
آرسل	-13.6
کوبلت	+25.5
پلاتین	+7.5

حساسیت نسبت به دما  $S_{A/B} = S_A - S_B$


انواع ترموکوپل ها :

فاز A, B :


Type	Material Combination		Applications
	Positive	Negative	
E	Chromel(+)	Constantan(-)	Highest sensitivity (<1000°C)
J	Iron(+)	Constantan(-)	Nonoxidizing environment (<760°C)
K	Chromel(+)	Alumel(-)	High temperature (<1372°C)
S	Platinum/10% rhodium	Platinum(-)	Long-term stability high temperature (<1768°C)
T	Copper(+)	Constantan(-)	Reducing or vacuum environments (<400°C)

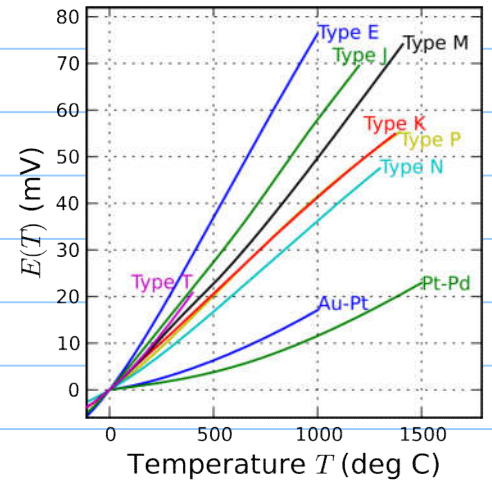

شکل: بیان دقت ترموکوپل بر اساس معادله نسیج بین دو ماده :

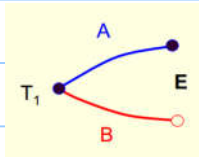

$$E = S_{B/A} \cdot T_1 = (S_B - S_A) \cdot T_1$$

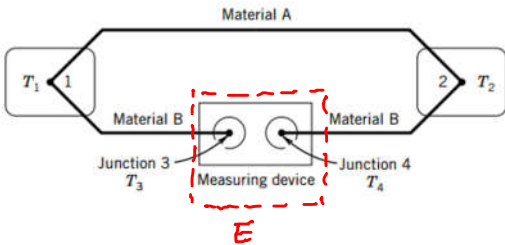


$$E = S_{B/A} T_1 + S_{A/B} T_2 \Rightarrow E = S_{B/A} (T_1 - T_2)$$

$$S_{A/B} = -S_{B/A}$$

شکل: چهار عدد ترموکوپل از نوع لوانل - لوانل به هم زده شده اند. این دو لوانل متصل در دو ماده ای

در دو سردار به یک دقت ترموکوپل شده اند. اگر در سردار به یک دقت ترموکوپل شده اند، ولت در  $T_4 = 25^\circ\text{C}$ ,  $T_3 = 20^\circ\text{C}$ ,  $T_2 = 15^\circ\text{C}$ ,  $T_1 = 10^\circ\text{C}$

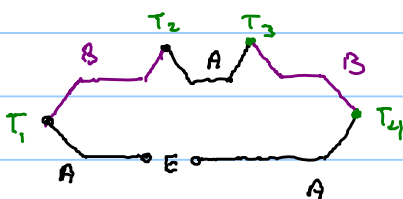

به عدد نشان داده ؟

$$E = S_{A/B} T_1 + S_{B/A} T_2 + S_{A/B} T_3 + S_{B/A} T_4 \Rightarrow E = S_{A/B} (T_1 - T_2 + T_3 - T_4)$$

$$S_{A/B} = S_{chromel/Alumel} = S_{chromel} - S_{Alumel} = 25.5 - (-13.6) = 39.4 \frac{\mu V}{^\circ C}$$

$$\rightarrow E = 39.4 (100 - 150 + 200 - 250) = -3940 \mu V = -3.94 mV$$

مقایسه اجزای سنسورهای ترمیستور:

Sensor Type	Limits of Application (°C)	Accuracy <sup>1,2</sup>	Dynamics: $\tau$ (s)	Advantages	Disadvantages
<b>Thermocouple</b>					
type E: chromel-constantan	-100 to 1000	$\pm 1.5$ or $0.5\%$ for 0 to 900 °C	see note 3	-good reproducibility -wide range	-minimum span of 40 °C -temperature vs. emf not exactly linear -drift over time -low emf corrupted by noise
type J: iron-constantan	0 to 750	$\pm 2.2$ or $0.75\%$			
type K: chromel-nickel	0 to 1250	$\pm 2.2$ or $0.75\%$			
type T: copper-constantan	-160 to 400	$\pm 1.0$ or $1.5\%$ for -160 to 0 °C			
<b>RTD</b>	-200 to 650	$0.15 + 0.2 T $	see note 3	-good accuracy -small span possible -linearity	-self-heating -less physically rugged -self-heating error
<b>Thermistor</b>	-40 to 150	$\pm 0.10$ °C	see note 3	-good accuracy -little drift	-highly nonlinear -only small span -less physically rugged -drift
<b>Bimetallic</b>	-	$\pm 2\%$	-	-low cost -physically rugged	-local display

	Thermocouple	RTD	Thermistor	I. C. Sensor
<b>Advantages</b>	<input type="checkbox"/> Self-powered <input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Rugged <input type="checkbox"/> Inexpensive <input type="checkbox"/> Wide variety <input type="checkbox"/> Wide temperature range	<input type="checkbox"/> Most stable <input type="checkbox"/> Most accurate <input type="checkbox"/> More linear than thermocouple	<input type="checkbox"/> High output <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Two-wire ohms measurement	<input type="checkbox"/> Most linear <input type="checkbox"/> Highest output <input type="checkbox"/> Inexpensive
<b>Disadvantages</b>	<input type="checkbox"/> Non-linear <input type="checkbox"/> Low voltage <input type="checkbox"/> Reference required <input type="checkbox"/> Least stable <input type="checkbox"/> Least sensitive	<input type="checkbox"/> Expensive <input type="checkbox"/> Current source required <input type="checkbox"/> Small $\Delta R$ <input type="checkbox"/> Low absolute resistance <input type="checkbox"/> Self-heating	<input type="checkbox"/> Non-linear <input type="checkbox"/> Limited temperature range <input type="checkbox"/> Fragile <input type="checkbox"/> Current source required <input type="checkbox"/> Self-heating	<input type="checkbox"/> T < 200°C <input type="checkbox"/> Power supply required <input type="checkbox"/> Slow <input type="checkbox"/> Self-heating <input type="checkbox"/> Limited configurations

RTD ها در مقایسه با ترمیستور ها، سگنده ترند، پاسخ زمانی طولانی تری دارند و از نظر اندازه بزرگترند و محدودده دمای کمتری

دارند البته می توانند بسیار دقیق تر (و البته در آن نرم) باشند. حر درون تمام (robust) هستند.


ترمیستور ها در مقایسه با پاسخ های حساسه ای سرعت پاسخ بالاتری دارند، متناوب در محدوده بسیار وسیع تری از دما را پوشش

مورد





## مواد نیروالکترونیک (Piezoelectric Crystal Sensor)

مواد نیروالکترونیک موادی هستند که با اعمال نیرو (کشش یا فشار) به آن‌ها، بار الکتریکی تولید می‌کنند. به همین دلیل هم این مواد بیشتر برای این‌ها ساخته می‌شوند: اعمال ولتاژ برای بار الکتریکی، این‌ها مناسب ایجاد جابجایی اندر در حسگر که نیرو می‌سازد. به همین دلیل هم به عنوان سنسور دما به عنوان عنصر قابل استفاده هستند.

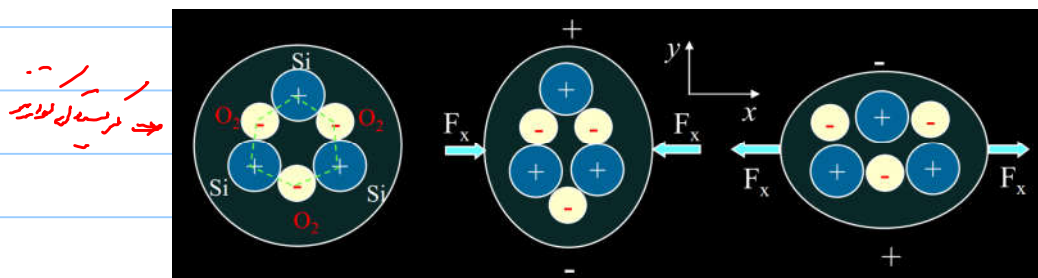

همچنین در سازه‌های لایه‌ای

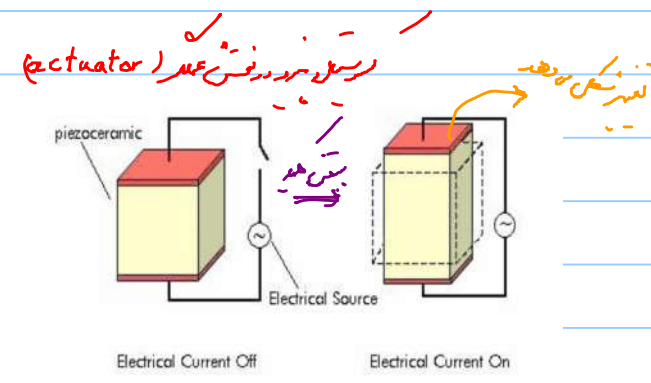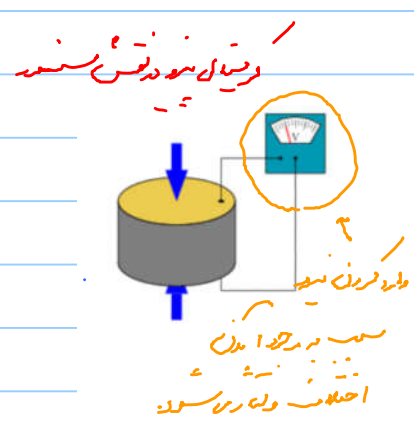

یکی از کاربردهای این ماده نیروالکترونیک، کاربرد آن در حسگرهاست. با این حال، حسگرهای ضعیف (تولید می‌کنند) و حسگرهای قوی (تولید می‌کنند) هستند.

حسگرهای ضعیف (تولید می‌کنند) و حسگرهای قوی (تولید می‌کنند) هستند. حسگرهای ضعیف (تولید می‌کنند) و حسگرهای قوی (تولید می‌کنند) هستند.


کتاب PZT (سولفات) در مواد نیروالکترونیک پیدا می‌شود.

مواد نیروالکترونیک کاربرد زیادی در زمینه‌های مختلف دارند، مانند: موتورهای رباتیک، سنسورهای دما، و...

1- اندازه گیری فشار

ترنسدمیترهای فشار ابزار دقیقی هستند فشار ایملی را از طریق اندازه گیری **بسیار دقیق** و **دانش** و **دانش** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق**

بسیار دقیق و **بسیار دقیق** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق**

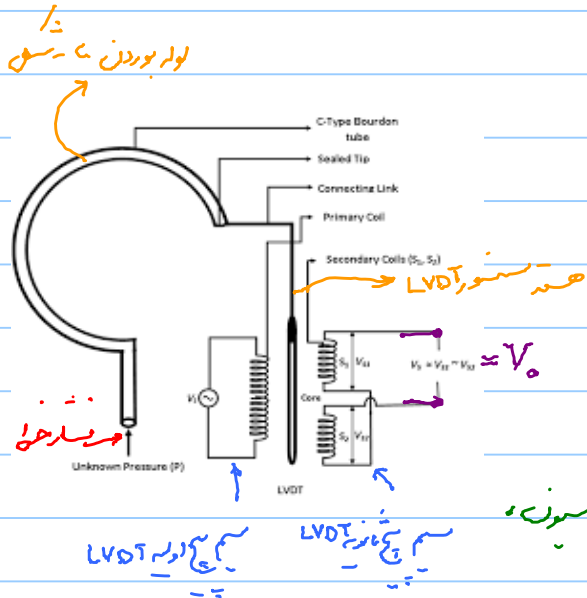

1- ترنسدمیترهای فشار ایملی (بسیار دقیق از ترنسدمیترهای دیگر)

فشار داخل مخزن با خط فشار سنج حرکت می‌کند

از آنجا که بوردن (بسیار دقیق) شده و این حرکت موجب جابجایی

هسته LVDT و فولد و تندر در خروجی (V0) می‌گردد. به اینجمله **بسیار دقیق**

می‌توان فشار مخزن را با دقت بسیار بالا اندازه گیری نمود.

این ترنسدمیتر برای کاربردهای **استاتیکی** و **دینامیکی** مناسب است. اما توصیه می‌شود برای اندازه گیری سیال داخل لوله


دقت ترنسدمیترها **بسیار دقیق** و **بسیار دقیق** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق**  $(f \leq 10 \text{ Hz})$

2- ترنسدمیترهای دیافراگمی

در این نوع ترنسدمیتر، از **دیافراگم** **استاتیکی** و **دینامیکی** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق**

ایملی **بسیار دقیق** و **بسیار دقیق** **بسیار دقیق** **بسیار دقیق**

**بسیار دقیق**

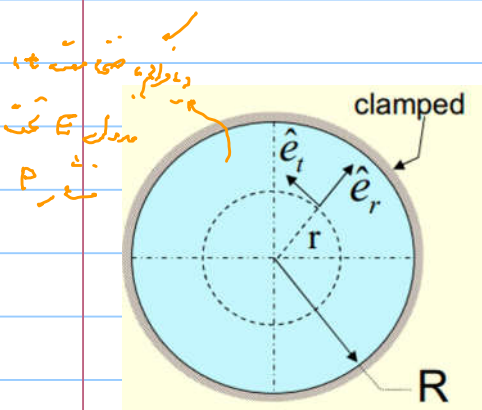


$$\sigma_r = \frac{3}{8} \frac{PR^2}{t^2} \left[ (1+\nu) - (3+\nu) \frac{r^2}{R^2} \right] \xrightarrow{e_r = \frac{\sigma_r - \nu \sigma_t}{E}} e_r = \frac{3}{8} \frac{P(1-\nu^2)}{Et^2} (R^2 - 3r^2)$$

$$\sigma_t = \frac{3}{8} \frac{PR^2}{t^2} \left[ (1+\nu) - (1+3\nu) \frac{r^2}{R^2} \right] \xrightarrow{e_t = \frac{\sigma_t + \nu \sigma_r}{E}} e_t = \frac{3}{8} \frac{P(1-\nu^2)}{Et^2} (R^2 - r^2)$$

ر: د حاصله شوی قطر در نظر از رز دیاگرام


at  $r=0 \rightarrow \epsilon_r = \epsilon_t (\epsilon_{max})$   
 at  $r=R \rightarrow \epsilon_r < 0$  و  $\epsilon_t = 0$

 این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:



فشار  $(0 < P < 30 \text{ kpsi})$


این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

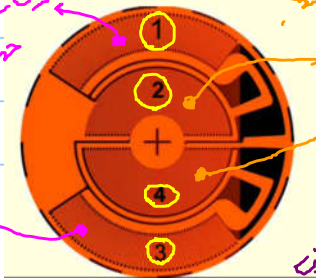

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

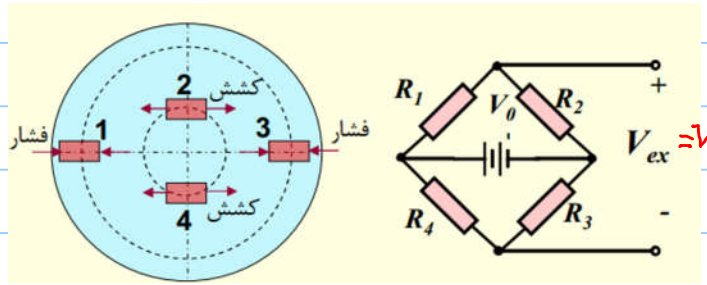

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:


$$V_o \propto \frac{R^2 (1-\nu^2) P}{Et^2}$$

$$f_r = 0.471 \frac{t}{R^2} \sqrt{\frac{Eg}{W(1-\nu^2)}}$$

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

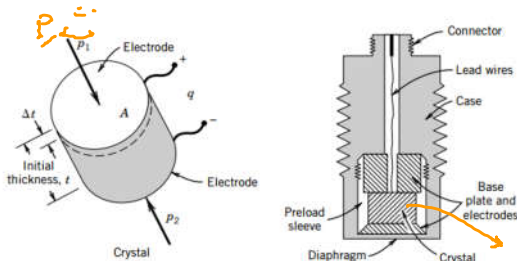

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

$$q = C V_o = k \epsilon \frac{A}{t} V_o \quad (1)$$

$$q = S \cdot F = S \cdot P \cdot A \quad (2)$$


$$\rightarrow (1) = (2) \rightarrow V_o = \left( \frac{S q}{k \epsilon} \right) t \cdot P \rightarrow V_o = K' \cdot P$$

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

این پنج ها در سطح بالایی مطابق شکل زیر نصب می شوند:

ش) لرزه سنج ها و ارتباطات مکانیکی

- رفتار مکانیکی لرزه سنج ها و ارتباطات مکانیکی، بر اساس قانون دوم نیوتن قابل توصیف است:

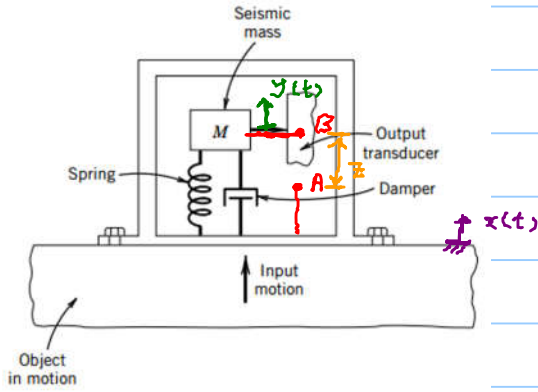

$$\Rightarrow m\ddot{y} = -k(y-x) - c(\dot{y}-\dot{x})$$

توسعه کنیم:  $z = y - x$

$$\Rightarrow m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}$$

در  $x = X \sin \omega t$  باشد:

$$\Rightarrow m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = mX\omega^2 \sin \omega t$$

$z(t) = Z \sin(\omega t - \phi)$   
steady

مقدار لرزه سنج  $Z(t)$

$$Z = \frac{m\omega^2 X}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{X \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

در فرکانس طبیعی لرزه سنج بزرگ باشد و در فرکانس پایین لرزه سنج کوچک باشد:  $\frac{\omega}{\omega_n} \ll 1$

$$\frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \rightarrow 1 \Rightarrow Z \approx X \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = \frac{1}{\omega_n^2} (\omega^2 X)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} = \omega_n^2 Z$$

جابجایی نسبی، فرکانس طبیعی لرزه سنج

در برابر لرزه  $\omega_n$  بزرگ (فرکانس طبیعی زیاد و حجم کم) در با اندازه گیری جابجایی نسبی  $Z$  (نسبت درجه A و B) لرزه سنج

از طریق پتانسیومترها ساخته می شوند، همچنین VDT، و با ارتعاش داده می شود، نسبت به پایه  $(\ddot{x})$  را اندازه گیری کرد.